

CTS-9005/9006
Цифровой ультразвуковой дефектоскоп

Руководство по эксплуатации

Введение

Цифровой ультразвуковой дефектоскоп CTS-9006 является идеальным сочетанием различных современных технологий таких, как ультразвуковая дефектоскопия, компьютерные технологии, электроника, современный дизайн. Следовательно, мы представляем серию цифровых ультразвуковых дефектоскопов с более высокой производительностью и функциональностью для промышленных предприятий.

Основные характеристики ультразвукового дефектоскопа CTS-9006:

1. Малые габариты - 152ммх240ммх52мм. Это наименьшие габариты среди всех дефектоскопов с 5,7 дюймовым дисплеем.
2. Малый вес - общий вес прибора (включая аккумулятор) составляет 1,15 кг.
3. Низкое энергопотребление - не смотря на небольшой размер и вес дефектоскопа, полностью заряженный аккумулятор способен обеспечить не менее 7 часов работы прибора.
4. Высокая производительность - основные технические характеристики такие, как чувствительность, линейность по вертикали и горизонтали, динамический диапазон, значительно превышают требования Китайского национального стандарта.
5. Многофункциональность - прибор оснащен USB портом, управлением автоматическим усилением, пиковой памятью, DAC кривыми, встроенными АРД диаграммами.
6. Прост в освоении - удобный интерфейс является интуитивным и имеет всего несколько кнопок, что делает прибор понятным и легким в освоении.

Предостережения и правила техники безопасности

1. Храните данное руководство и всегда следуйте его рекомендациям и методам при работе с оборудованием.
2. Перед работой с оборудованием дефектоскописту следует пройти обучение ультразвуковому неразрушающему контролю.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте оборудование, если эти процессы не описаны в руководстве.
4. Гарантия на прибор перестанет быть действительной, если наклейки в специальных местах будут повреждены.
5. Не размещайте прибор во влажных местах, возле радиаторов, источников сильного магнитного поля и тепла.
6. Если прибор не используется в течение долгого времени, его необходимо включать не менее раза в месяц.
7. Остерегайтесь соударения дисплея с любым тяжелым объектом.
8. Не используйте поврежденный либо изношенный сетевой кабель.
9. Для осторожного использования аккумулятора ознакомьтесь с п. 5.3.4 раздела Эксплуатация аккумулятора.
10. Для осторожного использования зарядного устройства ознакомьтесь с п. 5.4 раздела Зарядное устройство.

Глава 1. Общее устройство дефектоскопа

1.1 Область применения

CTS-9005/9006 - легкий и компактный цифровой ультразвуковой дефектоскоп, предназначенный для:

1. Контроля материалов, определения координат залегания дефектов и амплитуды сигналов от дефектов
2. Измерения толщины
3. Записи и хранения результатов измерения
4. Общего ультразвукового контроля

1.2 Внешний вид дефектоскопа



Рис.1 Фронтальное изображение дефектоскопа

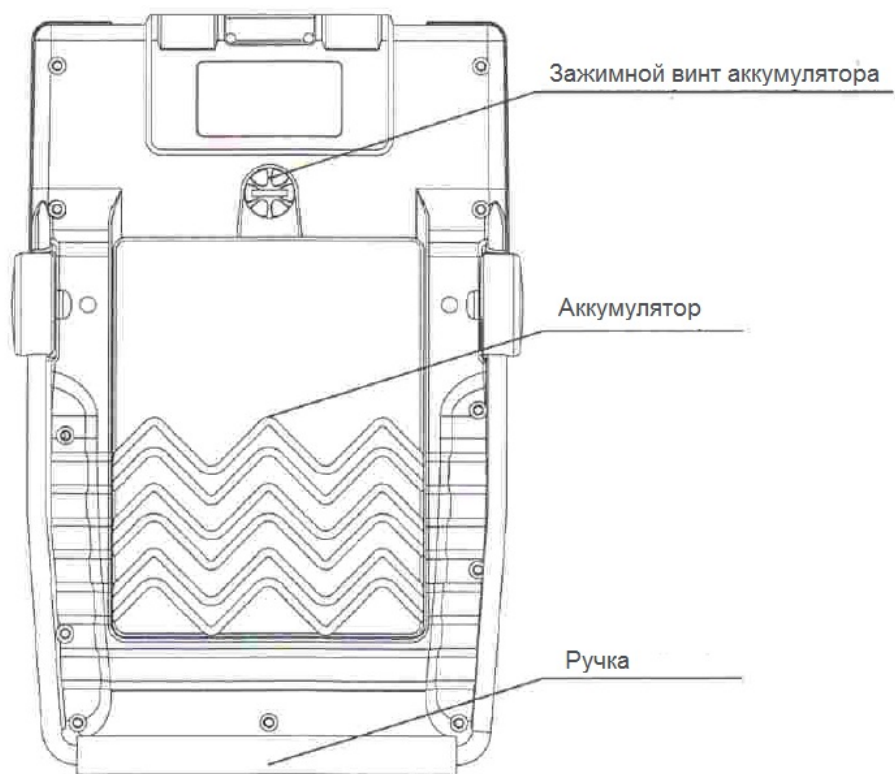


Рис. 2 Вид сзади

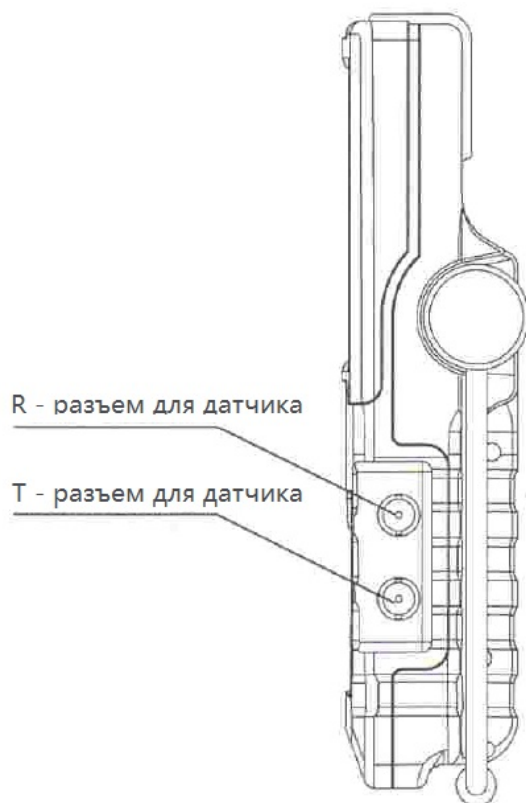


Рис. 3 Вид сбоку

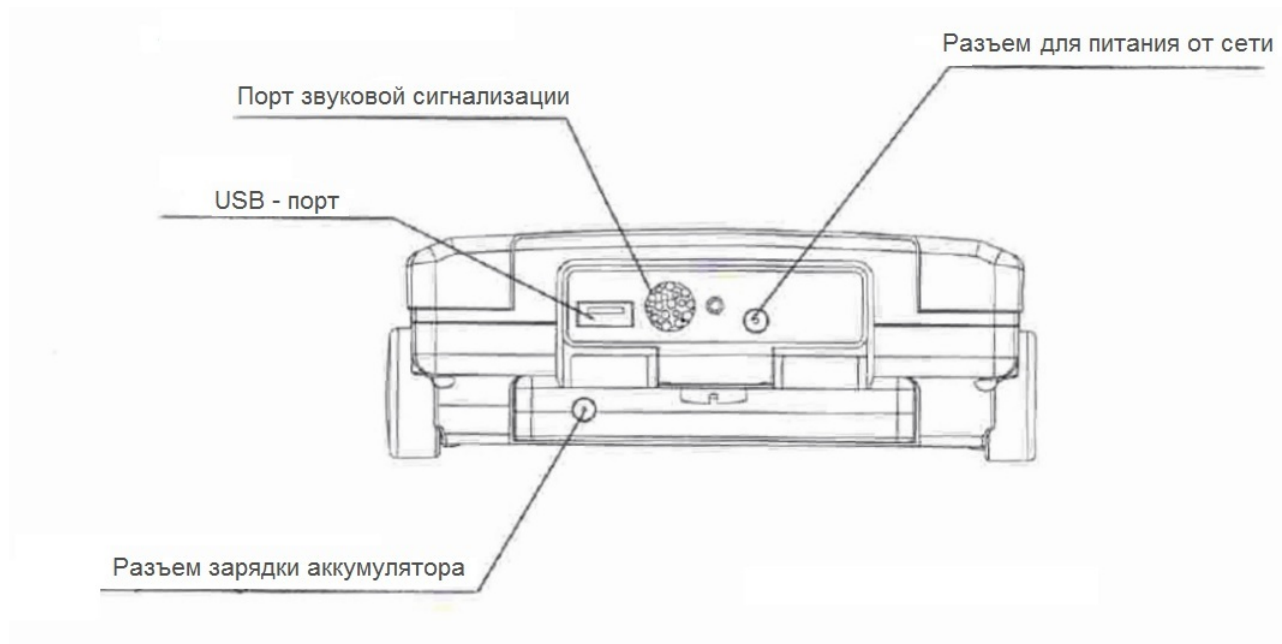


Рис. 4 Вид сверху

1.3 Порты и разъемы

См. Рис. 1 – 4.

Таблица 1 – 1. Используемые порты и разъемы.

Название	Назначение
Разъемы T и R	Используются для подключения датчика. T - излучение, R - прием.
Порт звуковой сигнализации	Используется, когда активна звуковая сигнализация.
USB порт	Служит для связи с ПК и принтером.
Гнездо питания	Служит для питания электронного блока при подключенном ЗУ/адаптере (CD-92)
Гнездо зарядки аккумулятора	Служит для зарядки аккумулятора при подключенном ЗУ/адаптере (CD-92)

1.4 Клавиатура

См. Рис. 1 для схемы расположения клавиш и таблицу 1-2 для назначения клавиш.

Таблица 1-2. Описание функций клавиш

Клавиша	Название	Функция
	Навигация	Выбор меню, изменение значений и переключение пунктов меню.
F1	Функция	Самоопределяющаяся функциональная клавиша, на которую можно назначить вершину огибающей, вершину сигнала, скриншот экрана или распечатку.
Freez		Активировать/отменить функцию заморозки экрана
AGC		Активировать/отменить функцию автоматического усиления амплитуды
	Ввод	Выполнение функции или подтверждение выбора
Basic	Клавиши главного меню	Меню настройки базовых параметров системы, включая диапазон, скорость, задержку развертки, задержку в призме, отклонение, усиление, начало, ширину и высоту строба.
DAC		Меню настройки параметров DAC - кривых
AVG		Меню настройки параметров AVG - кривых
Corr		Автокалибровка
Store		Функция памяти
Config		Настойка конфигурации дефектоскопа
	Вкл/Выкл питания	Включение/выключение дефектоскопа

1.5 Меню

Таблица 1-3 Структура меню

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Basic	Gain	Усил	Усиление дефектоскопа, дБ
	Step	Шаг	Шаг, с которым можно изменять усиление; может принимать значения: 0,5 1, 2 и 6 дБ
	SPath^	ЗвПут	Длительность развертки дефектоскопа, мм
	Vel^	Скор	Скорость звука, м/с
	Dly^	Зад	Задержка длительности развертки, мм
	Zero^	Ноль	Задержка звука в призме преобразователя, мкс
	Rej	Отсч	Отсечка, %. Применяется для подавления шумов на экране дефектоскопа.
	GASstart^	НачСтА	Начало строба А, в процентах ширины экрана.
	GAWidth	ШирСтА	Ширина строба А, в процентах ширины экрана.
	GAThresh	ВысСтА	Высота строба А, в процентах высоты экрана.
	GALogic	ФунСтА	Принимает значения: Выкл, Пол, Отр, Измер.
	GBStart^	НачСтВ	Начало строба В, %
	GBWidth	ШирСтВ	Ширина строба В, %
	GBThresh	ВысСтВ	Высота строба В, %
GBLogic	ФунСтВ	Принимает значения: Выкл, Пол, Отр, Измер.	
GBMeasure	ИзмерСтВ	Принимает значения: Hb, HbdB, Sb, ↓ b, →b, Sba	

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Config	Angle^	Угол	Значение угла ввода преобразователя, град.
	K_value^	К знач	Тангенс угла ввода, рассчитывается автоматически.
	X_value	Х знач	Стрела преобразователя.
	Thk. ^	Толщ	Толщина объекта контроля.
	Power	Питание	Мощность зондирующего импульса, В.
	Damping	Демпфир	Демпфирование. Используется для получения короткого УЗ сигнала, что повышает разрешающую способность системы «Дефектоскоп - датчик».
	Band	ЧДиап	Частотный диапазон, Гц.
	Rectify	Детект	Тип детектирования сигнала: положительное, отрицательное, полное, радиосигнал.
	Dual	ТипДатч	Тип датчика: Совмещенный или РС.
	PRF	ЧЗИ	Частота следования зондирующих импульсов, Гц
	MeasPt	ТочкаИзм	Способ измерения параметров эхо-сигнала: по пику или по фронту. Более подробно см. п.
	Horn	Сигнал	Звуковая сигнализация дефекта.
	Coor	Коор	Позволяет выбрать координаты горизонтальной шкалы экрана: по ходу луча, глубина или поверхностное расстояние.
	F1Key	Кл F1	Позволяет установить на клавишу F1 определенную функцию: создание скриншота экрана, запоминание огибающей сигнала и т.д..
	Color	Цвет	Выбор цветовой схемы экрана дефектоскопа.
	WaveColor	WaveColor	Выбор цвета звуковых импульсов.
	MenuColor	MenuColor	Выбор цвета меню.
	AutoLevel	АвтоУр	Выбор уровня, на которую выводится сигнал при автоусилении. Доступно: 80% или 90% полной высоты экрана.
	FillMode	РежЗаполн	Заполнение эхо-сигнала.
	Unit	Ед.Изм	Выбор единиц измерения: дюймы или миллиметры.
	Lang.	Язык	Выбор языка меню дефектоскопа.
	Date	Дата	Установка текущей даты.
Time	Время	Установка текущего времени.	
To_Default	СтандНастр	Возврат к заводским настройкам дефектоскопа.	
Activation	Активация	Активация опциональных функций.	
SN	Сер.Номер	Серийный номер дефектоскопа	

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Store	Dataset	ЯчДан	Номер блока памяти, куда может быть сохранена текущая настройка
	Subject	Название	Название данной сохраненной настройки
	Save	Сохранить	Сохранение текущей настройки
	Recall	Вызов	Вызов сохраненной ранее настройки
	Del	Удаление	Удаление сохраненной ранее настройки
	Dir	Директория	
	Pre.	Просмотр	Просмотр ранее сохраненных настроек.
	Del_All	Удал все	Удаление всех сохраненных настроек.
	Out	Вывод	Используется для вывода параметров настройки на USB-диск (флешку).
	Import	Передача	Передача параметров настройки на ПК.
	ParamOut	ВывПарам	Используется для вывода результатов измерений на USB-диск (флешку).
	Update	Обновление	Используется для установки обновлений ПО.

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Cal	GASStart	НачСтА	Начало строба А, %
	Ref1^	Эт1	Расстояние по лучу до первого отражателя.
	Ref2^	Эт2	Расстояние по лучу до второго отражателя.
	Gain	Усил	Усиление дефектоскопа, дБ
	SPath^	ЗвПут	Длительность развертки дефектоскопа, мм
	Vel^	Скор	Скорость звука, м/с
	Dly^	Зад	Задержка длительности развертки, мм
	Zero^	Ноль	Задержка звука в призме преобразователя, мкс
	Op.	Опции	Позволяет выбрать способ калибровки: только скорость звука, только задержка в призме (ноль датчика), скорость звука / ноль датчика
Angle_Meas.	Изм угла	Функция измерения угла ввода.	

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Angle_Meas.	GASStart	НачСтА	Начало строба А, %
	Ho_D	ГлубОтр	Глубина залегания БЦО (до центра сверления), мм.
	Ho_Diam^	ДиамОтр	Диаметр БЦО, мм.
	Gain	Усил	Усиление дефектоскопа, дБ
	SPath^	ЗвПут	Длительность развертки дефектоскопа, мм
	Angle	Угол	Измеренное значение угла ввода преобразователя, град.
	K_value	К знач	Тангенс угла ввода, рассчитывается автоматически.

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
DAC	DAC_Op	ДАСОпц	
	GASStart	НачСтА	Начало строба А, %
	Gain	Усил	Усиление дефектоскопа, дБ
	SPath	ЗвПут	Длительность развертки дефектоскопа, мм
	DAC_L1	DAC_L1	
	DAC_L2	DAC_L2	
	DAC_L3	DAC_L3	
	Comp	Комп	Компенсация – поправка на условия ввода, поправка на отличия в акустических св-вах между СОП и ОК и прочие поправки.
	Line_Sel	ВыбКрив	
	LineType	ТипЛинии	
	Standard	Стандарт	

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
Standard	StandardName	Стандарт	Название стандарта
	Grade	Градуир	Выбор критериев оценки

Главное меню	Submenu	Подменю	Описание
AVG	AVG_Op	АРДопц	
	GASStart	НачСтА	Начало строба А, %
	Gain	Усил	Усиление дефектоскопа, дБ
	SPath	ЗвПут	Длительность развертки дефектоскопа, мм
	BaseType	БазТип	Тип отражателя, используемого для калибровки АРД. Для прямого датчика доступны два типа отражателя: бесконечная плоскость (ВВ(БП) и плоскодонное отверстие (ФВН(ПДО)). Для наклонного датчика доступен только один тип отражателя – боковое цилиндрическое отверстие (SDH(БЦО)).
	Base_Diam	БазДиаметр	Диаметр калибровочного отражателя.
	AVG_L1	AVG_L1	
	AVG_L2	AVG_L2	
	AVG_L3	AVG_L3	
	Comp	Комп	Поправка на условия ввода и прочие поправки.
	Att.	Зат	Значение затухания в контролируемом изделии, дБ/м.
	P_Shape	ПЭПФорм	Форма пьезоэлемента: круглый или квадратный
	AVG_Freq	АРД Част	Частота датчика, Гц.
	AVG_DiamA	АРД ДиамА	Характерный размер пьезоэлемента, мм.
	AVG_DiamB	АРД ДиамВ	Характерный размер пьезоэлемента, мм.
Angle	Угол	Угол ввода датчика, град.	
K_Value	К знач	Тангенс угла ввода, рассчитывается автоматически.	

Примечание 1: Пункты, выделенные жирным шрифтом, имеют расширенное подменю. Оно появится при выборе данных пунктов.

Примечание 2: Подменю, отмеченные знаком ^, имеют грубую либо точную настройку. Знак ^ справа означает точную настройку, а знак - означает грубую.

1.6 Область измеряемых значений

См. рис. 1-5, 1-6 для области измеряемых значений и таблицу 1-4 для определения параметров и символов.

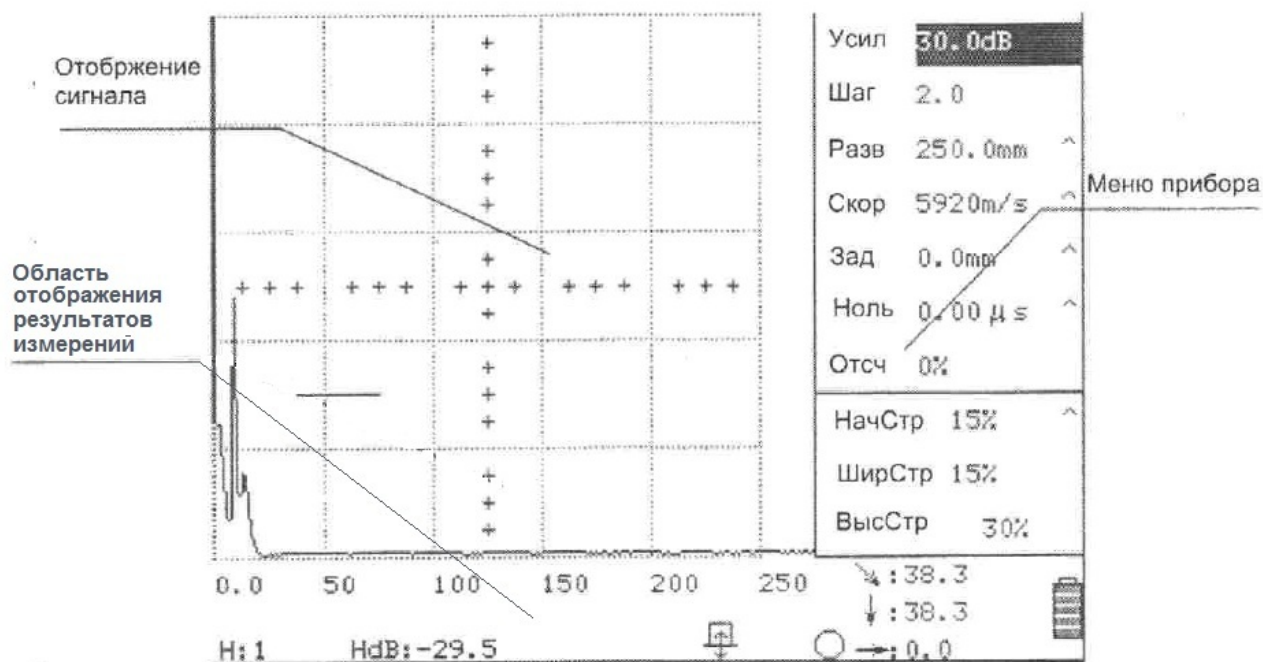


Рисунок 5. Экран дефектоскопа



Рисунок 6. Область индикации измеряемых значений

Таблица 1-4. Описание параметров и символов

Параметр & Символ	Описание
	Расстояние, пройденное ультразвуковым лучом до отражателя.
	Глубина до отражателя при использовании наклонного ПЭП.
	Горизонтальное расстояние между ПЭП и отражателем при использовании наклонного ПЭП.
Ha	Амплитуда отраженного сигнала.
HadB	Разница амплитуды между эхосигналом и высотой строба. В режиме DAC -разница амплитуды между эхосигналом и текущей выбранной DAC кривой.
CL	Определяет расположение отражателя в стробе над DAC кривой (отображает только над DAC кривой).
EW	Плоскодонное отверстие, эквивалентное отражателю в стробе над кривой АД (отображается только над кривой АД).
Rs	Начало диапазона.
Re	Конец диапазона.
1,2,3,4	Координаты, соответствующие значению расстояния.
xxb	Выбранное измеряемое значение стробом b.
*	Индикатор заморозки экрана.
	Индикатор типа датчика (совмещенный/раздельно-совмещенный).
	Индикатор отсечки.
	Индикатор сигнализации. При включении сигнализации меняется цвет, и значок заполняется и мигает.
	Индикатор заряда аккумулятора.

Глава 2 Работа с дефектоскопом

2.1 Выбор источника питания

Питание дефектоскопа может осуществляться либо от аккумулятора DC-92 либо от зарядного устройства / адаптера CD-92.

а) Аккумулятор:

Использование: установить аккумулятор согласно п. 5.3.1 Установка и извлечение аккумулятора


б) Зарядное устройство / адаптер

Использование:

1) Подключите зарядное устройство / адаптер к сети переменного тока (100В-240В)

2) Подключите зарядное устройство / адаптер к разъему питания постоянным током в верхней части дефектоскопа.


2.2 Включение Дефектоскопа

Нажмите кнопку включения дефектоскопа , после чего загорится зеленый индикатор на передней панели, а на экране отобразится логотип SIUI и модель дефектоскопа. Через несколько секунд прибор готов к работе.

Примечание 1: Установки параметров системы после включения останутся теми же, что и были до выключения прибора.

Примечание 2: Если прибор не включается, обратитесь к Приложению А “Общие неисправности и их устранение”.

2.3 Выключение дефектоскопа

Нажимайте на кнопку включения  в течении нескольких секунд, чтобы выключить прибор. При выключении дефектоскоп сохраняет текущую настройку.



Примечание: Если дефектоскоп не отключается, обратитесь к Приложению А “Общие неисправности и их устранение”.

2.4 Выбор основного меню

Пункты основного меню дефектоскопа соответствуют клавишам на передней панели дефектоскопа. Нажатие клавиши на панели будет вызывать соответствующий пункт меню. Например, нажатие клавиши **DAC** вызовет меню построения DAC – кривой, нажатие клавиши **AVG**, соответственно, вызовет меню электронных APД.



2.5 Выбор пунктов меню

При отсутствии каких-либо указаний, выбор пунктов меню осуществляется следующим образом:

Для выбора подменю нажмите навигационную клавишу  или . Выбранный пункт меню будет подсвечен.



2.6 Перелистывание страниц

Для переключения страниц основного меню используйте любой из нижеприведенных способов:


- 1) Выберите пункт меню **Страница** и нажмите  или  для перехода к предыдущей или следующей странице.
- 2) Или нажмите соответствующую кнопку главного меню, чтобы перейти к следующей странице.

2.7 Изменение значения пункта меню

При отсутствии каких-либо указаний, значения пунктов меню могут быть настроены следующим образом:

- 1) Выберите пункт меню, значение которого необходимо изменить. См. п. 2.5 «Выбор пунктов меню».
- 2) Используйте клавиши навигации  или  для изменения значения пункта меню или для переключения пунктов.


Примечание 1: Для увеличения скорости изменения значения подменю зажмите одну из навигационных клавиш.

Примечание 2: Для переключения грубой и точной настройки значения пункта меню нажмите .




2.8 Расширенные пункты меню

Дефектоскоп имеет два расширенных пункта меню: **Стандарт** и **Измер_Угла**. Выбор расширенных пунктов меню выполняется следующим образом:

а) Для выбора подменю **Стандарт**:



- 1) Нажмите клавишу **DAC** и постройте DAC – кривую обычным способом.
- 2) Выберите подменю **Стандарт**.
- 3) Нажмите  для входа в подменю. Навигация по пунктам меню осуществляется обычным образом.

б) Для выбора подменю **Измер_Угла**:

- 1) Нажмите клавишу **Cal** и на экране отобразится меню калибровки.
- 2) Выберите подменю **Измер_Угла**.
- 3) Нажмите ,  или  для входа в подменю. Навигация по пунктам меню осуществляется обычным образом.

2.9 Клавиша, функция которой определяется пользователем

F1 – клавиша, функция которой выбирается пользователем. Для назначения желаемой функции необходимо вызвать меню **Config** и выбрать пункт меню **Кл F1**. Клавише F1 можно присвоить следующие функции: **ПикОгиб** (M-развертка, запоминание огибающей сигнала), **ПикЭхо** (запоминание максимума сигнала), **Скриншот** (создание снимка экрана с последующим сохранением на USB-диск), **Печать**, **Увелич**, **ВторойЦвет**, **ПродВолна**, **Помощь**, **Weld_Fig** (вспомогательная функция, отображает вид сварного соединения).

Выбор необходимой функции осуществляется с помощью клавиш  или . Активация выбранной функции осуществляется однократным нажатием клавиши **F1**, деактивация выбранной функции осуществляется повторным нажатием клавиши **F1**.

2.10 Заморозка экрана

- 1) Нажмите клавишу **Freeze** для включения функции заморозки экрана.
- 2) Нажмите клавишу **Freeze** для выключения функции заморозки экрана.

Примечание: когда функция заморозки экрана включена, в правой нижней части экрана отображается знак «*».


2.11 Автоусиление

После нажатия клавиши **AGC** амплитуда эхо-сигнала принимает значение установленное в подменю **Автоуровень**. Например, если в подменю **Автоуровень** установлено 80%, то после нажатия клавиши **AGC** амплитуда эхо-сигнала автоматически устанавливается на 80% высоты экрана.


2.12 Автокорректировка

Автокорректировка используется для автоматического определения скорости звука в материале объекта контроля и задержки в призме датчика. Доступно 3 типа автокорректировки: **Vel (Скор)** – определение только скорости звука, **Zero (Ноль)** – определение только задержки в призме датчика и **Vel&Zero ()** – одновременное определение скорости звука в материале и задержки в призме датчика.

Автокорректировка в режиме **Vel** или **Vel&Zero**:

- 1) Нажмите **Cal** и войдите в меню калибровки;
- 2) Выберите подменю **Op.** и выберите режим **Vel** или **Vel&Zero**;
- 3) Выберите подменю **Ref1 (Гл1)** и укажите глубину залегания отражателя №1;
- 4) Выберите подменю **Ref2 (Гл2)** и укажите глубину залегания отражателя №2;
- 5) Выберите подменю **GAStart (НачСтА)** и стробируйте эхо-сигнал **Ref1 (Гл1)**, после чего нажмите **AGC** и амплитуда эхо-сигнала станет равной 80% высоты экрана. Теперь нажмите , и на экране появится надпись: **Please record echo for Ref2 (Пожалуйста, запишите сигнал с Гл2)**;
- 6) Повторите п.5 для эхосигнала с глубины 2 (**Ref1 (Гл1)**). На экране появится надпись: **Correction Completed (Корректировка выполнена)**. Теперь отображаемое значение скорости звука и задержки в призме соответствует скорости звука в текущем материале а отображаемое значение задержки в призме соответствует задержке в призме в текущем датчике.

Автокорректировка в режиме **Zero**:




- 1) Нажмите **Cal** и войдите в меню калибровки;
- 2) Выберите подменю **Op.** и выберите режим **Zero**;
- 3) Выберите подменю **Ref1 (Гл1)** и укажите глубину залегания отражателя №1;
- 4) Выберите подменю **GAStart (НачСтА)** и стробируйте эхо-сигнал **Ref1 (Гл1)**, после чего нажмите **AGC** и амплитуда эхо-сигнала станет равной 80% высоты экрана. Теперь нажмите , и на экране появится надпись: **Correction Completed (Корректировка выполнена)**. Теперь отображаемое значение задержки в призме соответствует задержке в призме в текущем датчике.

2.13 Измерение угла ввода

Примечание1: для повышения точности измерения угла ввода вначале необходимо настроить глубиномер согласно п. 2.12 Автокалибровка.


Примечание2: для корректного измерения угла ввода необходимо, чтобы расстояние между датчиком и отражателем было больше двух ближних зон.

Примечание3: в качестве отражателя рекомендуется использовать боковое цилиндрическое отверстие (БЦО).

- 1) Нажмите **Cal** и войдите в меню калибровки и выберите подменю **Angle_Meas**. Нажмите  для входа в меню **Angle_Meas**;
- 2) Выберите подменю **Ho_D** и укажите глубину залегания БЦО (до центра отверстия);
- 3) Выберите подменю **Ho_Diam** и укажите диаметр БЦО;
- 4) Выберите подменю **GASstart (НачСтА)** и стробируйте эхо-сигнал от БЦО;
- 5) Нажмите **AGC** и амплитуда эхо-сигнала станет равной 80% высоты экрана;
- 6) Нажмите  для измерения угла ввода. Результаты измерения будут отражены в подменю **Angle** и **K-Value**. На экране отобразится надпись: **Refresh or not? (Сохранить или нет?)**. Нажмите  для сохранения результатов или любую другую клавишу для отмены.

2.14 DAC

2.14.1 Построение семейства DAC-кривых





- 1) Нажмите клавишу **DAC** и войдите в меню DAC;
- 2) Выберите подменю **DAC_Op (DAC_оп)** и установите режим **Record (Запись)**;
- 3) Выберите подменю **GASstart (НачСтА)** и стробируйте эхо-сигнал, который необходимо записать. Нажмите **AGC** и амплитуда эхо-сигнала станет равной 80% высоты экрана. Нажмите  для записи эхо-сигнала. Мигающая цифра в верхней правой части дисплея отображает текущий номер записанного эхо-сигнала.
- 4) Повторяйте шаг 3) до тех пор, пока все необходимые эхо-сигналы не будут записаны. Всего можно записать до 10 эхо-сигналов.
- 5) Если необходимо отключить DAC-кривые, следует выбрать подменю **DAC_Op (DAC_оп)** и установить режим **Off (Выкл)**.

2.14.2 Построение семейства TCG (ВРЧ)-кривых



- 1) Построить DAC-кривые, как указано в п. 2.14.1;
- 2) Выберите подменю **DAC_Op (DAC_оп)** и установите режим **TCG (ВРЧ)**;

2.14.3 Удаление DAC-кривых

а) Удаление точки.

- 1) Нажмите клавишу **DAC** и войдите в меню DAC;
- 2) Выберите подменю **DAC_Op (DAC_оп)** и установите режим **Del_Pt (Уд_тчк)**;
- 3) Нажмите  для перехода в режим удаления DAC-кривых. Затем на кривой появится значок **X**, который означает положение записанного при построении DAC-кривых эхо-сигнала. Число в верхнем правом углу означает номер текущей выбранной точки эхосигнала, и над которой находится значок ↓. Для переключения точек используйте навигационные клавиши  или , а для удаления точки нажмите . Для выхода из режима удаления нажмите любую другую клавишу.


б) Удаление всей кривой.

- 1) Нажмите клавишу **DAC** и войдите в меню DAC;
- 2) Выберите подменю **DAC_Op (DAC_оп)** и установите режим **Del_C (Уд_кр)**;
- 3) Нажмите , на экране появится надпись **Sure? (Уверены?)**. Нажмите  снова и кривая будет удалена. Нажмите любую другую клавишу для отмены удаления кривой.



2.15 AVG (АРД)

2.15.1 Построение АРД-кривых

Примечание1: АРД-кривые рассчитываются на основании теоретической формулы, справедливой для расстояния более трех ближних зон от преобразователя.


- 1) Перед построением АРД-кривых необходимо настроить глубиномер согласно п. **2.12 Автокалибровка**.
- 2) Нажмите клавишу **AVG** и войдите в меню АРД;
- 3) Введите параметры преобразователя, такие как: **P_Shape** (форма пьезопластины), **AVG_Freq** (точная частота датчика), **AVG_DiamA** (размер пьезопластины), **AVG_DiamB** (второй размер пьезопластины, если пьезоэлемент круглый, то **DiamA = DiamB**), **Angle** (угол ввода);
- 4) Введите параметры опорного отражателя. **BaseType (БазТип): BW** (Ч/Б бесконечная плоскость), **FBH** (плоскодонное отверстие) или **SDH** (БЦО). Для **FBH** или **SDH** необходимо указать диаметр отражателя.
- 5) Введите необходимые эквивалентные диаметры для трех АРД-кривых, которые будут построены.
- 6) Введите поправку на условия ввода, если она необходима.
- 7) Выберите подменю **AVG_Op (AVG_оп)** и установите режим **Record (Запись)**;
- 8) Стробите эхо-сигнал от опорного отражателя, нажмите **AGC** и амплитуда эхо-сигнала станет равной 80% высоты экрана. Нажмите  для построения семейства АРД-кривых.

2.15.2 Удаление АД-кривых


- 1) Нажмите клавишу **AVG** и войдите в меню AVG;
- 2) Выберите подменю **AVG_Op (AVG_оп)** и установите режим **Del (Уд_кр)**;
- 3) Нажмите , на экране появится надпись **Sure? (Уверены?)** Нажмите  снова и АД-кривые будут удалены. Нажмите любую другую клавишу для отмены удаления кривых.

2.16 Store



2.16.1 Save (Сохранить)

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Dataset (ЯчДан)** и выберите пустую ячейку для сохранения данных;
- 3) Выберите подменю **Save** и нажмите .



2.16.2 Recall (Вызов)

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Dataset (ЯчДан)** и выберите ячейку с нужной настройкой;
- 3) Выберите подменю **Recall** и нажмите .







2.16.3 Delete (Удаление)

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Dataset (ЯчДан)** и выберите ячейку с нужной настройкой;
- 3) Выберите подменю **Del** и нажмите , на экране появится надпись **Sure? (Уверены?)** Нажмите  снова для очистки выбранной ячейки или любую другую клавишу для отмены удаления.







2.16.4 Delete All (Удал Все)

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Delete All** и нажмите , на экране появится надпись **Sure? (Уверены?)** Нажмите  снова для подтверждения удаления или любую другую клавишу для отмены удаления.

2.16.5 Directory (Директория)




- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Dir (Директория)** и нажмите ;
- 3) В экране директории используйте навигационные клавиши ,  для переключения страниц и , , для выбора ячейки данных на отображаемой странице;
- 4) Нажмите  для просмотра содержания ячейки;
- 5) Нажмите любую другую клавишу для выхода из директории.

2.16.6 Preview (Просмотр)

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Pre (Просмотр)** и нажмите ;
- 3) В экране директории используйте навигационные клавиши  ,  для перехода между ячейками данных, а клавиши  ,  - для выбора функций **Recall (Вызов)**, **Del (Удаление)** или **Return (Возврат)**;
- 4) Нажмите  для запуска выбранной функции;
- 5) Нажмите любую другую клавишу для выхода из директории.

2.16.7 Output (Вывод)

Примечание: эта функция предназначена для передачи данных на внешнее устройство, например USB-диск (флешку).

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Output (Вывод)** и используя навигационные клавиши  ,  выберите одну из двух доступных функций:
 - Cur (Тек) – передача текущей настройки на USB-диск;
 - All (Все) – передача всех настроек на USB-диск;
- 3) Нажмите  для подтверждения.

2.16.8 Subject (Описание)

Примечание: Данная функция служит для написания коротких заметок в ячейке данных. Допускаются только буквы и цифры.

- 1) Нажмите клавишу **Store** и войдите в меню Store;
- 2) Выберите подменю **Subject (Описание)**. Нажмите  для перехода в режим редактирования;
- 3) Чтобы выбрать необходимый символ, используйте навигационные клавиши для перемещения курсора.
- 4) Нажмите **DAC / Config** для перемещения курсора в текстовом поле.
- 5) Нажмите **AVG** для удаления символа (последнего с конца).
- 6) Нажмите  для ввода одного символа. Нажмите **Store** для подтверждения сохранения описания. После подтверждения на экране появится надпись **Saving... (Идет Сохранение...)**, затем система вернется в главное меню хранения данных. Теперь подменю **Subject (Описание)** содержит новое описание.
- 7) Нажмите **F1** для отмены и выхода из режима редактирования.

Примечание 1: В поле **Subject (Описание)** может быть введено не более 8 символов, включая пробел. При введении 9го символа, он заменит последний.



Примечание 2: Для сохранения описания в ячейке сама ячейка должна быть сохранена.

Примечание 3: На экране директории каждая ячейка имеет 2 значения: верхнее означает номер ячейки, нижнее - описание.

2.16.9 Coordinate Mode (Вид координат)

При использовании наклонного датчика, пользователь может самостоятельно выбрать координаты горизонтальной оси экрана. Горизонтальная ось может быть представлена в следующих координатах: звуковой путь (**ЗвПут**, **SPath**), глубина залегания дефекта (**Верт**, **Vert**) и горизонтальное расстояние до дефекта (**Гориз**, **Hor**).

1) Нажмите клавишу **Config** и войдите в меню Config;

2) Выберите подменю **Коор** (**Coor**) и используя клавиши ,  выберите нужный вам режим отображения координат.

Примечание 1: Режим координаты применяется только при использовании наклонного преобразователя. Перед установкой режима введите угол преобразователя или К-значение (стрела датчика).

Примечание 2: Если в подменю **Коор** установлено значение **Верт** (**Vert**) или **Гориз** (**Hor**), то значения подменю **Угол** и **К_знач** не могут быть установлены как 0, пока в подменю **Коор** не установить **ЗвПут** (**SPath**).

2.16.10 Measurement Select for Gate B (Выбор измеряемой величины для строга B)

Выберите, какой параметр будет измеряться в строге B.

Значение	Описание
Выкл (off)	Измеряемое значение не отображается
Hb	Отображается амплитуда сигнала в строге B
HbdB	Отображается разница в дБ между амплитудой сигнала в строге B и высотой строга B
Sb	Отображается звуковой путь для сигнала в строге B
↓b	Отображается глубина залегания отражателя для сигнала в строге B
→b	Отображается поверхностное расстояние до отражателя для сигнала в строге B
Sba	Отображается разность звуковых путей для сигнала в строге A и сигнала в строге B

1) Нажмите для входа в основное меню;

2) Выберите подменю ИзмерСтВ и клавишами ,  выберите нужное вам значение.

2.16.11 Weld Figure (Тип сварного соединения)

Данная функция предназначена для динамического отображения характера распространения ультразвукового луча в сварном соединении с учетом конструктивных особенностей данного сварного соединения.

Глава 3 Сообщения и подсказки для работы с устройством

3.1 Быстрая регулировка шага усиления

В главном меню Basic выберите подменю Усил и нажмите ©, усиление можно регулировать с шагом 0,5/2/6/12.

3.2 Быстрое сохранение и вызов

Выберите подменю ЯчДан и нажмите ©. Если в текущей ячейке уже существуют данные, то устройство произведет вызов данных. Если в текущей ячейке данные отсутствуют, то новые данные будут сохранены.

3.3 Настройка диапазона контроля

Таблица 3-1 Рекомендуемый диапазон контроля

Толщина рабочего участка (мм)	Рекомендуемый диапазон (мм)
<20	В 2-3 раза больше рабочего участка
> 20, < 50	4-5 рабочего участка
> 50, < 200	3 рабочего участка
>200	1,5 рабочего участка

Примечание: Данная таблица является справочной. Дефектоскопист должен выбрать подходящий диапазон в зависимости от задач контроля. Обычно диапазон должен значительно превышать толщину рабочего участка или область контроля.

3.4 Сообщения системы

Во время работы с устройством, когда возникают неполадки или требуется подтверждения для каких-либо действий, на экране прибора появляются текстовые подсказки. Пользователь может устранить причину неполадок или подтвердить продолжение действия с помощью данных сообщений.

3.5 Сохранение и вызов настроек

Внутренняя память прибора может вместить до 300 настроек контроля. Следовательно, данные настройки преобразователя для различных применений или для специфических участков контроля могут быть сохранены в записях (ячейках памяти). Перед проведением контроля соответствующие сохраненные записи могут быть вызваны. После использования режима заморозки проведение контроля может быть продолжено немедленно. Таким образом, переключения между различными состояниями системы происходит очень быстро, что позволяет легко управлять устройством и облегчить калибровку.

3.6 Специфическая настройка системных параметров контроля

- 1) При контроле больших или шероховатых участков либо, когда требуется высокая чувствительность, установите параметр **Мощност** на значение **Выс**, а **Демпфир** на **Низк**, чтобы таким образом увеличить чувствительность устройства.
- 2) При контроле тонких участков или, когда требуется высокая разрешающая способность, установить **Мощност** на **Низк**, а **Демпфир** на **Выс**, чтобы таким образом увеличить разрешающую способность системы, а чувствительность соответственно понизить.

При использовании преобразователя коротких импульсов, установите параметр **Выпрям.** на **Пол** или **Отр** для дальнейшего увеличения разрешающей способности.

- 3) Параметр **ЧПИ** обычно устанавливается на 6.
- 4) Установите частотный диапазон в зависимости от частоты используемого преобразователя. Для ПЭП с частотой 2,5 МГц частотный диапазон 1-4 МГц обеспечивает наиболее высокую чувствительность среди доступных частотных диапазонов.
- 5) Параметр **Отсч** обычно устанавливается на 0%.

3.7 Использование аккумулятора для увеличения помехоустойчивости

Когда сеть переменного тока передает сильные помехи, используйте аккумулятор в качестве источника питания, т. к. он эффективно прерывает сигналы помех из сети переменного тока, пока остальные внешние сигналы помех влияют на систему незначительно.

3.8 Применение функции Вершины Огибающей

Когда активна функция **ПикОгиб**, на экране записываются вершины эхосигналов соответствующие всем точкам в горизонтальном направлении в пределах экрана, и эти точки отображаются различными цветами. При появлении более высокого эхосигнала соответствующие вершины в данной позиции обновляются, в противном случае они остаются неизменными. Данная функция обычно применяется для регулировки положения наклонного датчика и отображения огибающей эхосигнала.

3.9 Использование различных цветовых схем для достижения оптимального визуального восприятия информации на экране дефектоскопа

- 1) При работе с прибором под прямыми солнечными лучами рекомендуется установить подменю **Цвет** главного меню **Config** на значение 2 (белый фон), чтобы таким образом увеличить контраст и четкость на экране.
- 2) При работе с прибором в помещении рекомендуется установить подменю **Цвет** главного меню **Config** на значение 1 (черный фон) для более комфортного визуального восприятия.

3.10 Влияние выбранного режима строба на результаты измерения

Таблица 3-2 Влияние выбранного режима строба на результаты измерения

Состояние Режим измерения	Режим строба						
	Строб вкл/выкл	Пересеч. со стробом	H	HbB	↘	↓	→
Пик	выкл	Произвольное	*	*	*	*	*
	вкл	Произвольное	√	√	√	√	√
Jфронт	выкл	Произвольное	*	*	*	*	*
	вкл	Не пересекает	*	*	*	*	*
	вкл	Пересечение	√	√	√	√	√
Фронт	выкл	Произвольное	*	*	*	*	*
	вкл	Не пересекает	√	√	√	√	√
	вкл	Пересечение	√	√	√	√	√

Примечание 1: √ означает наличие измеряемого значения, а * означает, что измеряемого значения нет.

Примечание 2: параметр S_{ba} измеряется только в том случае, когда активны два строба ↘.

Глава 4 Проведение контроля и примеры

4.1 Контроль прямым преобразователем

Общие шаги проведения контроля прямым преобразователем:

- 1) Установите начальные системные параметры (Диап, Скор, Зад, ЧПИ, ЧДиап, Мощность, Демпфир, Толщ).
- 2) Проведите обнуление и откалибруйте скорость (См. 2.12 Автокалибровка)
- 3) Выберите один из ниже приведенных вариантов:
 - (1) Подтвердите полученный донный эхосигнал или базовую чувствительность, на основе которых увеличите компенсационную чувствительность.
 - (2) Постройте АРД диаграмму (см. 2.15 АРД).
- 4) Установите диапазон контроля, сохраните текущий статус системы в пустую ячейку данных и запишите номер ячейки.
- 5) При работе в полевых условиях вызовите сохраненные параметры из ячейки памяти (если необходимо настройте чувствительность сканирования) и начните проведение контроля.
- 6) В соответствии с положением эхосигнала и амплитудой, отображаемой во время проведения контроля (подведите строб к эхосигналу и получите информацию в области измеряемых значений), определите, является ли данный эхосигнал дефектом, и рассчитайте его эквивалент (при использовании АРД диаграмм эквивалент плоскостного отверстия амплитуды эхосигнала может быть отображен прямо в области измеряемых значений), и затем проконтролируйте рабочий участок согласно применяемому стандарту.

4.2 Контроль наклонным преобразователем

Общие шаги проведения контроля наклонным преобразователем:

- 1) Установите начальные системные параметры (Диап, Скор, Зад, ЧПИ, ЧДиап, Мощность, Демпфир, Толщ).
- 2) Проведите обнуление и откалибруйте скорость (обычно проводится только обнуление). См. 2.12 Автокалибровка.
- 3) При помощи линейки измерьте расстояния от точки выхода луча до края преобразователя (знач X) и введите это значение в устройство.
- 4) Введите номинальные значения угла преобразователя и параметра знач_K (действительное значение угла может быть измерено с помощью соответствующей функции или калибровочного образца С8К 1А). См. 2.13 Измерение угла ввода.
- 5) Используйте стандартный калибровочный образец (например, С8К ША) для построения ВАС кривых, установите амплитудное расстояние и компенсацию рабочей поверхности между тремя ВАС кривыми в соответствии с принятым стандартом. См. 2.14 ОАС
- 7) Установите диапазон для тестирования. Сохраните текущие системные настройки и ВАС кривые в пустую ячейку данных и запишите номер ячейки.
- 8) При работе в полевых условиях вызовите сохраненные параметры из ячейки памяти (если необходимо настройте чувствительность сканирования) и начните проведение контроля.
- 9) В соответствии с положением эхосигнала и амплитудой, отображаемой во время проведения контроля (подведите строб к эхосигналу и получите информацию в области измеряемых значений), определите, является ли данный эхосигнал дефектом, и рассчитайте его эквивалент, протяженность и область залегания.

Глава 5 Внешние устройства, порты и комплектующие

5.1 Порты подключения преобразователей

Для подключения преобразователей к прибору используйте кабеля с разъемом BNC либо аналогичного типа. Все модели преобразователей производства SIUI совместимы с цифровым ультразвуковым дефектоскопом CTS-9005.

Для контроля одним совмещенным преобразователем может использоваться любое гнездо с разъемом BNC. В то время как для контроля раздельно-совмещенным преобразователем или двумя датчиками (один для излучения, а другой для приема ультразвукового сигнала) необходимо подключить излучающий датчик к гнезду T, а принимающий к R. Неверное подключение может привести к нарушению формы волны эхосигнала.

5.2 USB порт

5.2.1 Подключение USB носителя

Действие:

- 1) Подключите USB носитель прямо к порту USB
- 2) Если система распознает USB носитель, то через 10 секунд на экране появится сообщение USB носитель подключен.

Примечание: Если система не сможет распознать USB носитель обратитесь к приложению А Общие неполадки и их устранение.

5.2.2 Отключение USB носителя

Достаточно просто отсоединить USB носитель из USB порта.

5.3 Аккумулятор

5.3.1 Установка и снятие аккумулятора

Для установки аккумулятора (DC-92) выполните следующие действия:

- 1) Подключите нижнюю часть аккумулятора к входам на устройстве (см. #1 на рис. 5-1).
- 2) После подключения прижмите аккумулятор к задней крышке прибора и зафиксируйте с помощью зажимного винта (см. #2 на рис. 5-1).

Выполните следующие действия для снятия аккумулятора:

- 1) Ослабьте зажимной винт (см. #1 на рис. 5-2)
- 2). Снимите аккумулятор движением вверх (см. #2 на рис. 5-2)

5.3.2 Зарядка аккумулятора

Действие:

- 1) Подключите ЗУ /адаптер (СЭ-92) к сети переменного тока (АС 100В -240В).
- 2) Подключите разъем постоянного тока ЗУ /адаптера к гнезду аккумулятора.
- 3) Когда индикатор ЗУ/адаптера станет зеленым, это означает, что зарядка завершена. Обычно для одного полного заряда аккумулятора необходимо 6 часов.
- 4) Отсоедините ЗУ/адаптер от источника питания и от аккумулятора.

Примечание: Когда аккумулятор заряжен, это нормально, если индикатор ЗУ/адаптера будет попеременно загораться красным и зеленым на короткий промежуток времени.

5.3.3 Использование аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора находится в правой части области измеряемых значений. Когда заряда остается меньше 20%, необходимо подзарядить либо заменить аккумулятор. Новый аккумулятор при полном заряде может непрерывно проработать более 7 часов. Примечание: Когда уровень заряда аккумулятора очень низкий, во избежание полного разряда устройство выключится автоматически.

5.3.4 Эксплуатация аккумулятора

Уровень заряда и срок службы аккумулятора зависят от того, насколько корректно он используется. Зарядку аккумулятора БС-92 следует проводить с совместимым ЗУ/адаптером (СБ-92). Аккумулятор необходимо заряжать в следующих случаях:

- 1) Перед использованием аккумулятора впервые
- 2) Если аккумулятор не использовался более трех месяцев
- 3) После разряда аккумулятора

Предостережения при использовании аккумулятора:

- 1) При работе с устройством, питающимся от сети через адаптер или во время заряда аккумулятора, используйте стабильный и надежный источник питания (АС 100В - 240В, 50Гц - 60Гц);
- 2) Аккумулятор может заряжаться только от ЗУ (СЭ-92) и методом, описанным в данном руководстве.
- 3) Проводите подзарядку аккумулятора в прохладном проветриваемом помещении.
- 4) Если система не используется в течение долгого времени, аккумулятор • следует заряжать и разряжать хотя бы раз в три месяца.
- 5) Во время хранения или перевозки прибора аккумулятор должен быть наполовину заряжен, т.е. его напряжение должно быть 7,2 - 7,7 В, чтобы избежать газообразования.
- 6) После того как аккумулятор вышел из строя из-за поломки или окончания срока службы во избежание загрязнения окружающей среды не ломайте и не выбрасывайте его. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с принятыми национальными стандартами.
- 7) Запрещается бросать аккумулятор в огонь во избежание взрыва или выделения токсических веществ.
- 8) Не заряжайте аккумулятор вблизи источников воспламенения или в очень жарких условиях.
- 9) Запрещено создавать контакт пластины электрода аккумулятора с электрическим проводником, чтобы избежать короткого замыкания.
- 10) Не допускайте попадания в аккумулятор влаги и некогда не бросайте его в воду.
- 11) Температура хранения аккумулятор должна находиться в диапазоне -20 - 60°C.
- 12) Не используйте аккумулятор при появлении от него специфического запаха, нагреве, деформации, изменении цвета или при любом ином отклонении от нормы.

5.4 ЗУ/Адаптер

Скомпонованный ЗУ/адаптер (СЭ-92) может служить как сетевой адаптер и системное зарядное устройство для аккумулятора.

Предостережения при использовании ЗУ/адаптера:

- 1) Не подключайте адаптер (ЗУ) к отвинченной розетке.
- 2) Запомните, что полная нагрузка на ЗУ/адаптер, подключенный к розетке, не должна превышать своего номинального значения.

5.5 Чехол

См. рис. 5-3 и рис. 5-4 для использования чехла устройства.

Глава 6 Обучение, системная эксплуатация и обслуживание

6.1 Обучение

Для обеспечения безопасной и корректной работы устройства дефектоскопист должен получить соответствующее обучение ультразвуковому контролю и ознакомиться с данным руководством перед использованием устройства. Недостаток знаний об УЗК может привести к неверным результатам контроля. Поэтому для получения информации о прохождении обучения и получении квалификации обратитесь в учебные аттестационные центры по неразрушающему контролю.

6.2 Системная эксплуатация

Для работы с устройством используйте заводские комплектующие такие, как датчики с ВТЧС разъемами и соединительные кабели. Несовместимые кабели могут вызвать сбой системы или внешнее повреждение разъема. Не допускайте попадания любых жидкостей в устройство. Корпус, стеклянная панель и остальные части устройства можно очищать с помощью чуть влажной материи.

Примечание: Не используйте растворители для очистки устройства, т.к. некоторые пластиковые части могут повредиться или стать хрупкими.

6.3 Обслуживание

Устройство разработано на основе последних технологий и состоит из компонентов высокого качества. Технологический контроль, испытания в процессе производства и система управления качеством сертифицированы по стандарту 1809001, обеспечивая тем самым оптимальную функциональность устройства.

Компания 8Ш1 предоставляет 2 года гарантии на основное устройство. В случае возникновения каких-либо неполадок с прибором отключите его и извлеките аккумулятор. Свяжитесь с сервисным отделом 8ИЛ для ремонта или перекалибровки прибора. Гарантия не покрывает любой ремонт или разборку прибора, произведенные самопроизвольно. Безопасная эксплуатация не гарантируется при следующих ситуациях:

- 1) Устройство заметно повреждено (поврежден дисплей или наличие внутреннего шума).
- 2) Устройство хранилось в неблагоприятных условиях долгое время (слишком высокая или низкая температура хранения, высокая влажность или условия эрозии)
- 3) Сильные падения или давление во время транспортировки.

Примечание: Перед транспортировкой устройство следует запаковывать согласно требованиям ударопрочное™ и влагозащищенности, чтобы избежать повреждений от дождя, снега, механических соударений или сильных сотрясений.

Приложение А Общие неисправности и их устранение

А.1 Устройство не включается

- a) В случае если источником питания является аккумулятор:
 - 1) Подключите аккумулятор с полным зарядом, если уровень заряда низкий
 - 2) Смените источник питания на сетевой адаптер
- b) Если питание идет от сети:
 - 1) Убедитесь, что адаптер надежно подключен к сетевой розетке
 - 2) Убедитесь, что индикатор адаптера включен (если включен, то это означает, что он работает корректно)
- 3) Попробуйте использовать заряженный аккумулятор в качестве источника питания
- c) Если неисправность после вышеприведенных действий не устранилась, свяжитесь с производителем или дистрибьютором.

А.2 Устройство не выключается

- a) Зажмите клавишу О на 8 секунд для принудительного отключения системы
- b) Если отключения не произошло, отсоедините адаптер от сети или извлеките аккумулятор. Перегрузите устройство, чтобы убедиться в том, что оно корректно функционирует. В противном случае свяжитесь с производителем или дистрибьютором.

А.3 Не распознается USB носитель при подключении к устройству (отсутствует сообщение «USB носитель подключен»)

- a) Подождите 10 секунд, пока устройство определит носитель
- b) Извлеките USB носитель и подключите его к устройству снова
- c) Извлеките USB носитель, перезагрузите устройство и подключите его снова
- d) Попробуйте использовать другой USB носитель

А.4 Ошибка печати

- a) Убедитесь, что принтер подключен к устройству
- b) Убедитесь, что принтер поддерживается устройством. Поддерживаемые модели принтеров смотрите в приложении В Спецификации
- c) Отсоедините принтер, перезагрузите систему и подключите принтер снова.

А. 5 Не происходит подзарядка

- a) Проверьте подключение ЗУ/адаптера к сети;
- b) Проверьте индикацию на ЗУ/адаптере.

А. 6 Нет эхосигнала

- a) Проверьте верно ли указан тип преобразователя;
- b) Проверьте контакт соединительного кабеля, замените кабель;
- c) Проверьте верно ли настроены такие параметры, как усиление, диапазон, задержка, ноль и отсечка;
- c!) Установите заводские настройки прибора и подключите его с помощью нового соединительного кабеля к калибровочному преобразователю ВН-50. Если эхосигнал появился, значит настройки прибора были установлены неверно;
- e) Если неисправность после вышеприведенных действий не устранилась, свяжитесь с производителем или дистрибьютором.

А. 7 Ошибка построения ДАС кривых

- a) Проверьте не построены ли АРД диаграммы. Нельзя строить ЭАС кривые, если построены АРД диаграммы;
- b) Проверьте не выбрано ли Запись в меню ДАС кривых;
- c) Проверьте не находится ли захваченный стробом эхосигнал в диапазоне 20- 100%;
- o!) Проверьте не выставлен ли параметр Выпрям. на значение РЧ, т.к. ВАС кривые не могут быть построены в данном режиме.

А. 8 Ошибка построения АРД диаграмм

- a) Проверьте не построены ли ДАС кривые. Нельзя строить АРД диаграммы, если построены ВАС кривые;
- b) Проверьте не выбрано ли Запись в меню АРД;
- c) Проверьте не находится ли захваченный стробом эхосигнал в диапазоне 20- 100%;
- <1) Проверьте не выставлен ли параметр Выпрям. на значение РЧ, т.к. АРД кривые не могут быть построены в данном режиме.

А. 9 Неверное измерение глубины залегания отражателя при использовании наклонного преобразователя

- a) Проверьте верно ли введены параметры скорости и обнуления;
- b) Проверьте введены ли Угол и Значение К, и верны ли они;
- c) Проверьте правильный ли эхосигнал захватывает строб, или это помехи с более высокой амплитудой. С помощью функции ПикЭхо можно добиться получения более точных измерений.

А. 10 Неверное измерение горизонтального расстояния до отражателя при использовании наклонного преобразователя

- a) Проверьте верно ли установлена скорость;
- b) Проверьте введены ли Угол и Значение К, и верны ли они;
- c) Проверьте правильно ли проведено обнуление;
- ё) Проверьте верно ли введено значение Х; если значение Х равно 0, то горизонтальное расстояние до отражателя будет рассчитываться от точки ввода луча преобразователя, а не от его края, е) Проверьте правильный ли эхосигнал захватывает строб, или это помехи с более высокой амплитудой. С помощью функции ПикЭхо можно добиться получения более точных измерений, т) Если отражатель имеет форму круглого отверстия, то горизонтальное расстояние от преобразователя будет рассчитываться до точки отражения, а не до центра отражателя. Поэтому, чем больше диаметр имеет отражатель, тем больше будет погрешность.